





Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací v praxi

Ing. Josef Kocourek, Ph.D.

Princip samovysvětlující komunikace

Silniční **infrastruktura** a její okolí musí být dostatečně **zřetelné** tak, aby mohli účastníci provozu **rychle určit**, kterým směrem mají **pokračovat** v cestě a **snadno předvídat situace**, s kterými mohou být konfrontováni

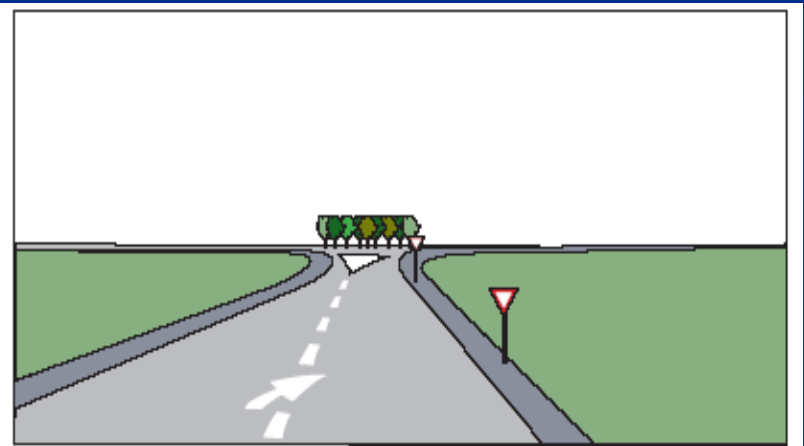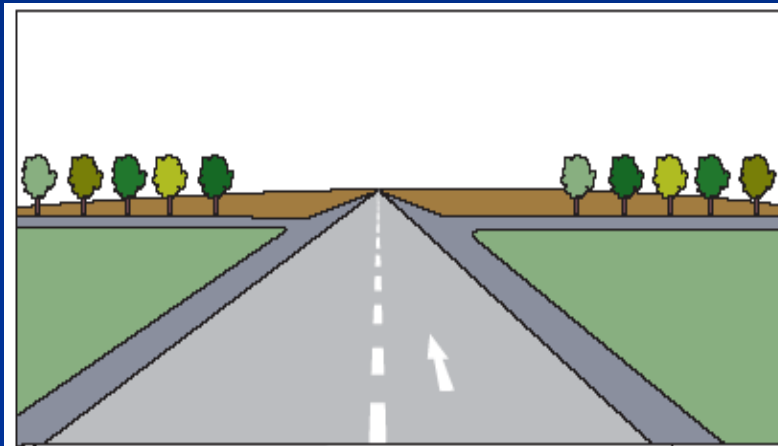

Princip promíjející komunikace



Optický klam



Inspektoři by se měli soustředit u mezikřižovatkových úseků na:

- směrové oblouky,
- dopravní značení,
- avizování křižovatek,
- **stavebně technické poměry** (např. přechody z extravilánu do intravilánu),
- **pevné překážky u pozemní komunikace,**
- **stav vozovky,**
- **pěší a cyklistickou doprava,**
- **atd.**

a) směrové oblouky



Kam silnice III/27937 po 100 m pokračuje? Vpravo?

a) směrové oblouky



Ostrá levotočivá zatačka v hlavním směru silnice III/27937. Vedlejší směr vpravo je lesní cesta

b) dopravní značení

Jak přemíra, tak nedostatek informací může vést k chybám a přehmatům.





c) avizování křižovatek



Okružní křižovatka II/101 x II/608



Kralupy nad Vltavou

d) stavebně technické poměry



Křižovatka v Horoměřicích funguje jako parkoviště

d) stavebně technické poměry



Silnice II/101 Červený Újezd - Ptice

e) pevné překážky u pozemní komunikace



f) stav vozovky



g) pěší a cyklistická doprava



Inspektoři by se měli soustředit u křižovatek především na:

- **rozhledové poměry** (zakrytí svislým dopravním značením, parkujícími vozidly, zelení, reklamou apod.),
- **dopravní značení** (včetně souladu vodorovného dopravního značení a svislého dopravního značení),
- **rozlehlost křižovatky** (psychologická přednost),
- **bezpečné napojení přilehlých pozemků**,
- **nebezpečné stavební prvky** (tangenciální průjezdy okružními křižovatkami, počet vjezdů nesouhlasí s počtem výjezdů, apod.),
- **bezpečnost pohybu** ostatních účastníků silničního provozu v okolí křižovatky (přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty atd.).

Název lokality, název úseku, popř. místa

Legenda k barevným dispozicím formuláře:
červená – složitě řešené žádající aktivní přístup zainteresovaných stran zlepšení může nastat po velmi jednoduchých úpravách
žlutá – složitější administrativa, ale dostupné řešení
zelená - zlepšení může nastat po velmi jednoduchých úpravách

Na zkoumaných místech je pořízena podrobná fotodokumentace

Úsek	Silnice II/244	
Ličeznice - Byšice		
<ul style="list-style-type: none"> ■ složitě řešení ■ administrativa KRAJ ■ jednoduché řešení 		
ANALÝZA		
EXTRAVILÁNOVÉ ÚSEKY		
Foto: pohled na úsek Mratín - Kostelec (4.9.2009)		Foto: pohled na úsek Kostelec - Všetaty (12.9.2009)
<i>Popis problému</i>		
Sledovaný úsek silnice II/244 ve větší míře vykazuje absenci vodorovného dopravního značení. Převážně vodících čar a místy středních dělicích čar. Celý úsek je dále bez směrových sloupků.		
Návrh řešení ■		
Doplnit vodorovně dopravní značení a osadit v úseku směrové sloupky.		
Lokalita: Křižovatka II/244 x II/331		
Foto: křižovatka II/244 x II/331 (12.9.2009)		Situace širších vztahů

Znázornění úseku na němž se analýza provádí

Zkoumaný úsek se dělí na extravilánovou a intravilánovou část

Popis navrhovaných úprav problematické lokality, Situační schéma, skica řešené lokality

Podrobnější určení problematického místa

Barva	Popis
Red	Finančně a časově náročné řešení (např. stavba okružní křižovatky), které v sobě zahrnuje projednávací a schvalovací procesy, tvorbu dokumentace, bezpečnostní audit apod.
Yellow	Zvýšená administrativa – návrh umístění vhodného svislého nebo vodorovného značení popř. drobných stavebních úprav
Green	Jednoduché řešení (např. prořezání zarostlého svislého značení, zvýraznění nebo obnova dopravního značení, instalace vodicích sloupků u pozemní komunikace)

Známka ve škole	Popis
1	Identifikovaný problém představuje velmi nízkou nebo žádnou míru nebezpečí (nevyplňujeme)
2	Představuje nízkou míru nebezpečí
3	Problematika představuje střední úroveň nebezpečí
4	Vady na komunikaci, zvýšená míra nebezpečí
5	Vysoké riziko dopravních konfliktů a nehod

Lokalita

Kritéria

délka úseku /m/

intenzita /CSD 2005/

Mezikřižovat. úsek dle tab. 5.2

Dopravní značení a zařízení [10⁶]

absence SDZ

absence VDZ

vodicí sloupky

krátké náběhy odbočovacího pruhu,
nedostatek odbočovacích pruhů


shoda vodorovného a svislého značení

Vozovka [10⁶]

extr.	Zvěřínec			extravilán			Nymburk	
	Sadská - Zvěřínec	z.o. - III/33011	II/330 x III/33011	III/33011 - k.o.	Zvěřínec - III/33012	II/330 x III/33012	III/33012 - Nymburk	z.o. - I/38
1500	100	1600	900	50	950	2800	1000	3800
5082	5082	5082	5082	5082	5082	5082	6043	7556
2	1		1	1		1	2	
9,15	0,00		1,83	0,00		5,69	2,42	
4								
			2				2	
2						2		
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

cestmistrovství


cestmistrovství

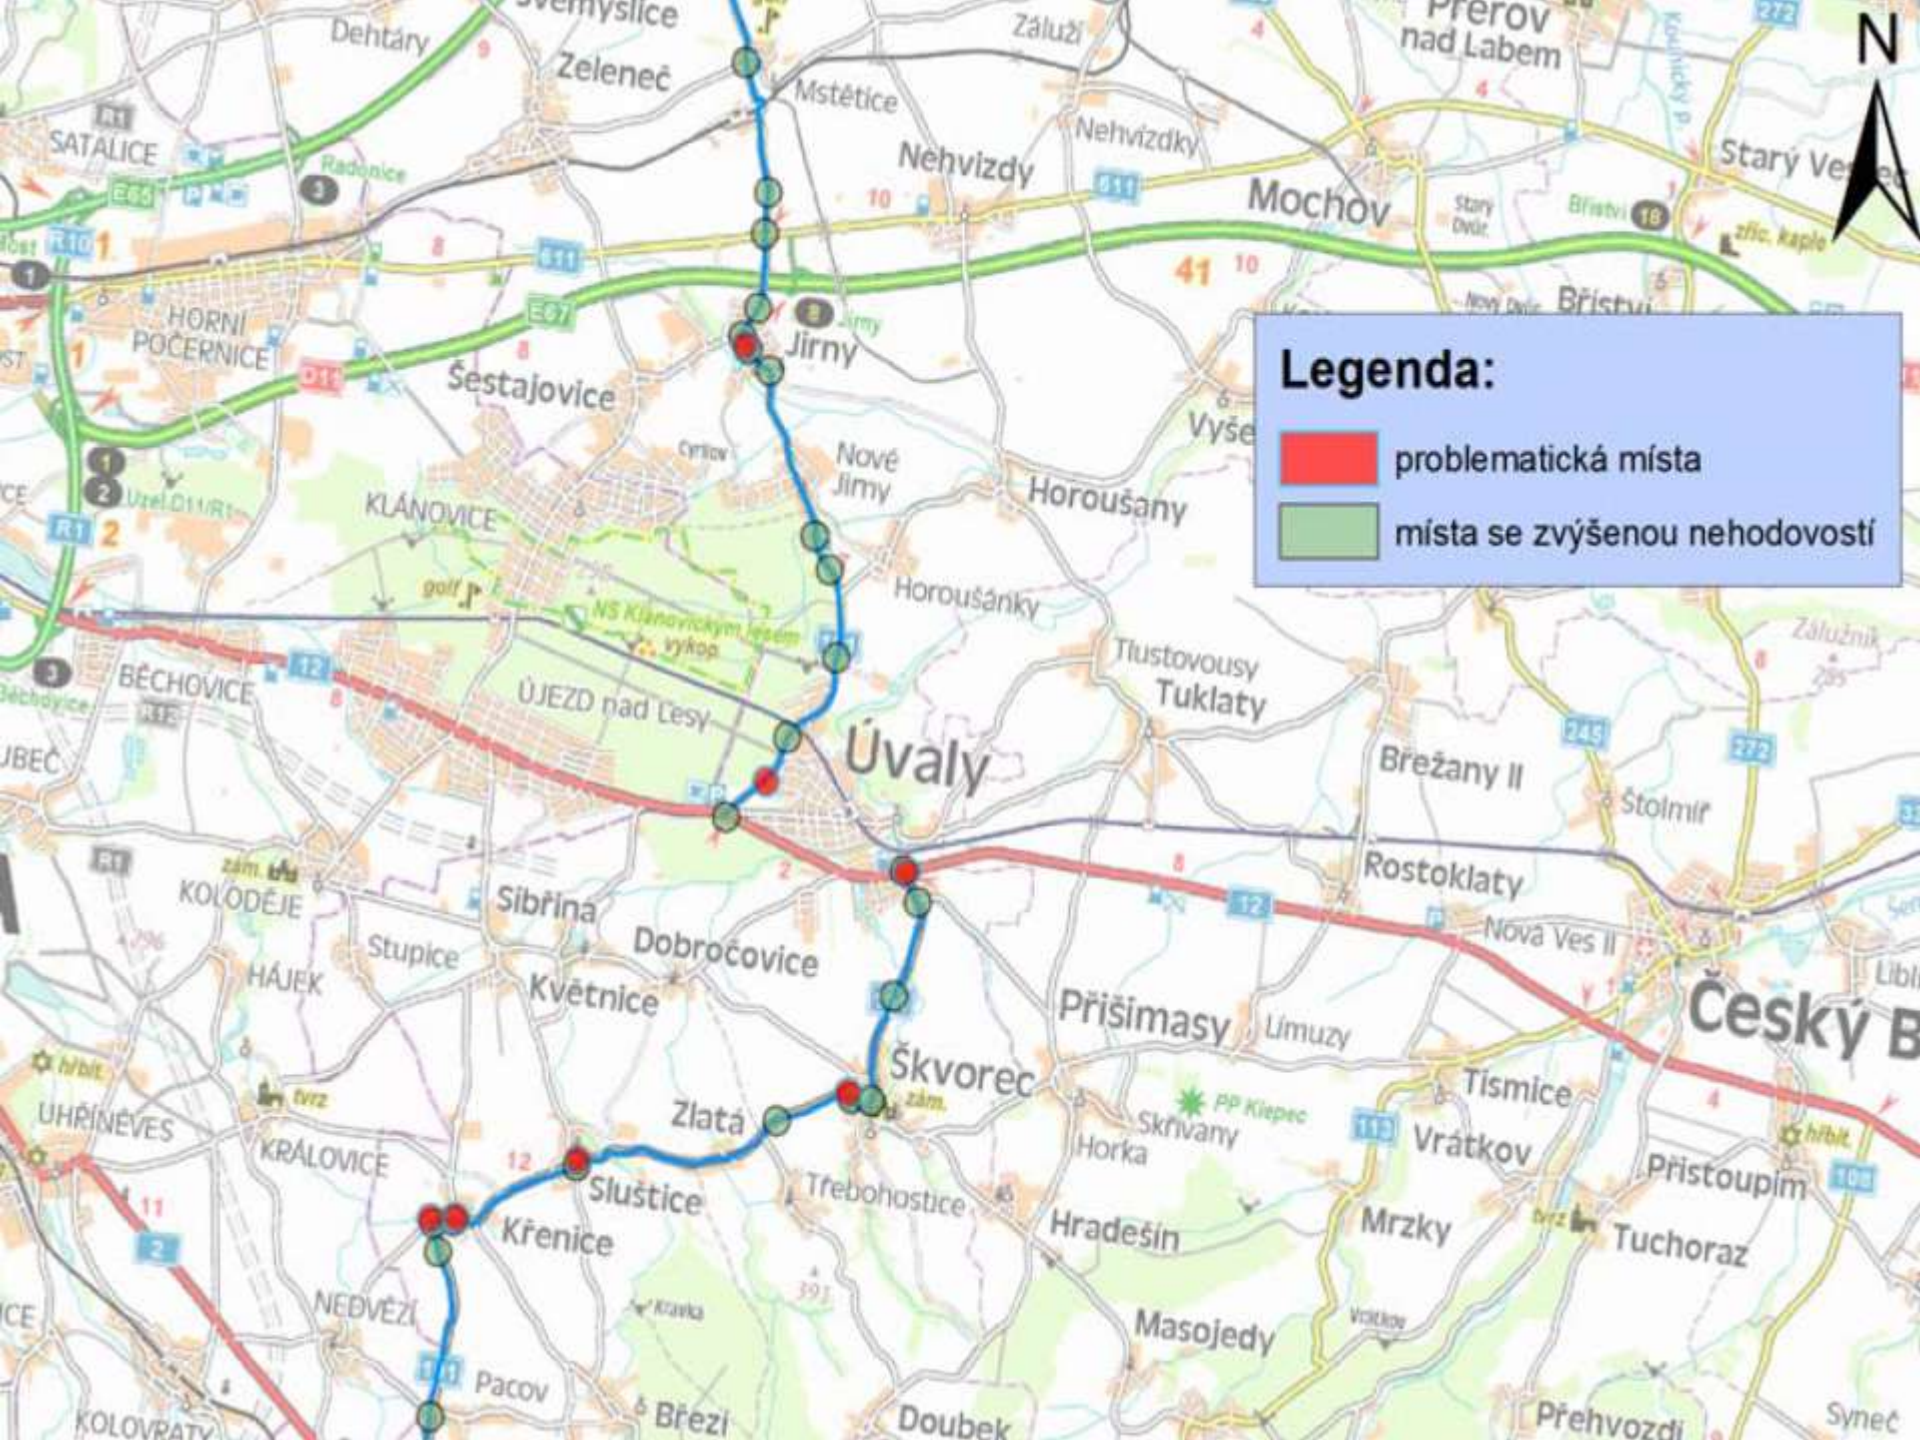


Legenda:

- problematická místa
- místa se zvýšenou nehodovostí

hp

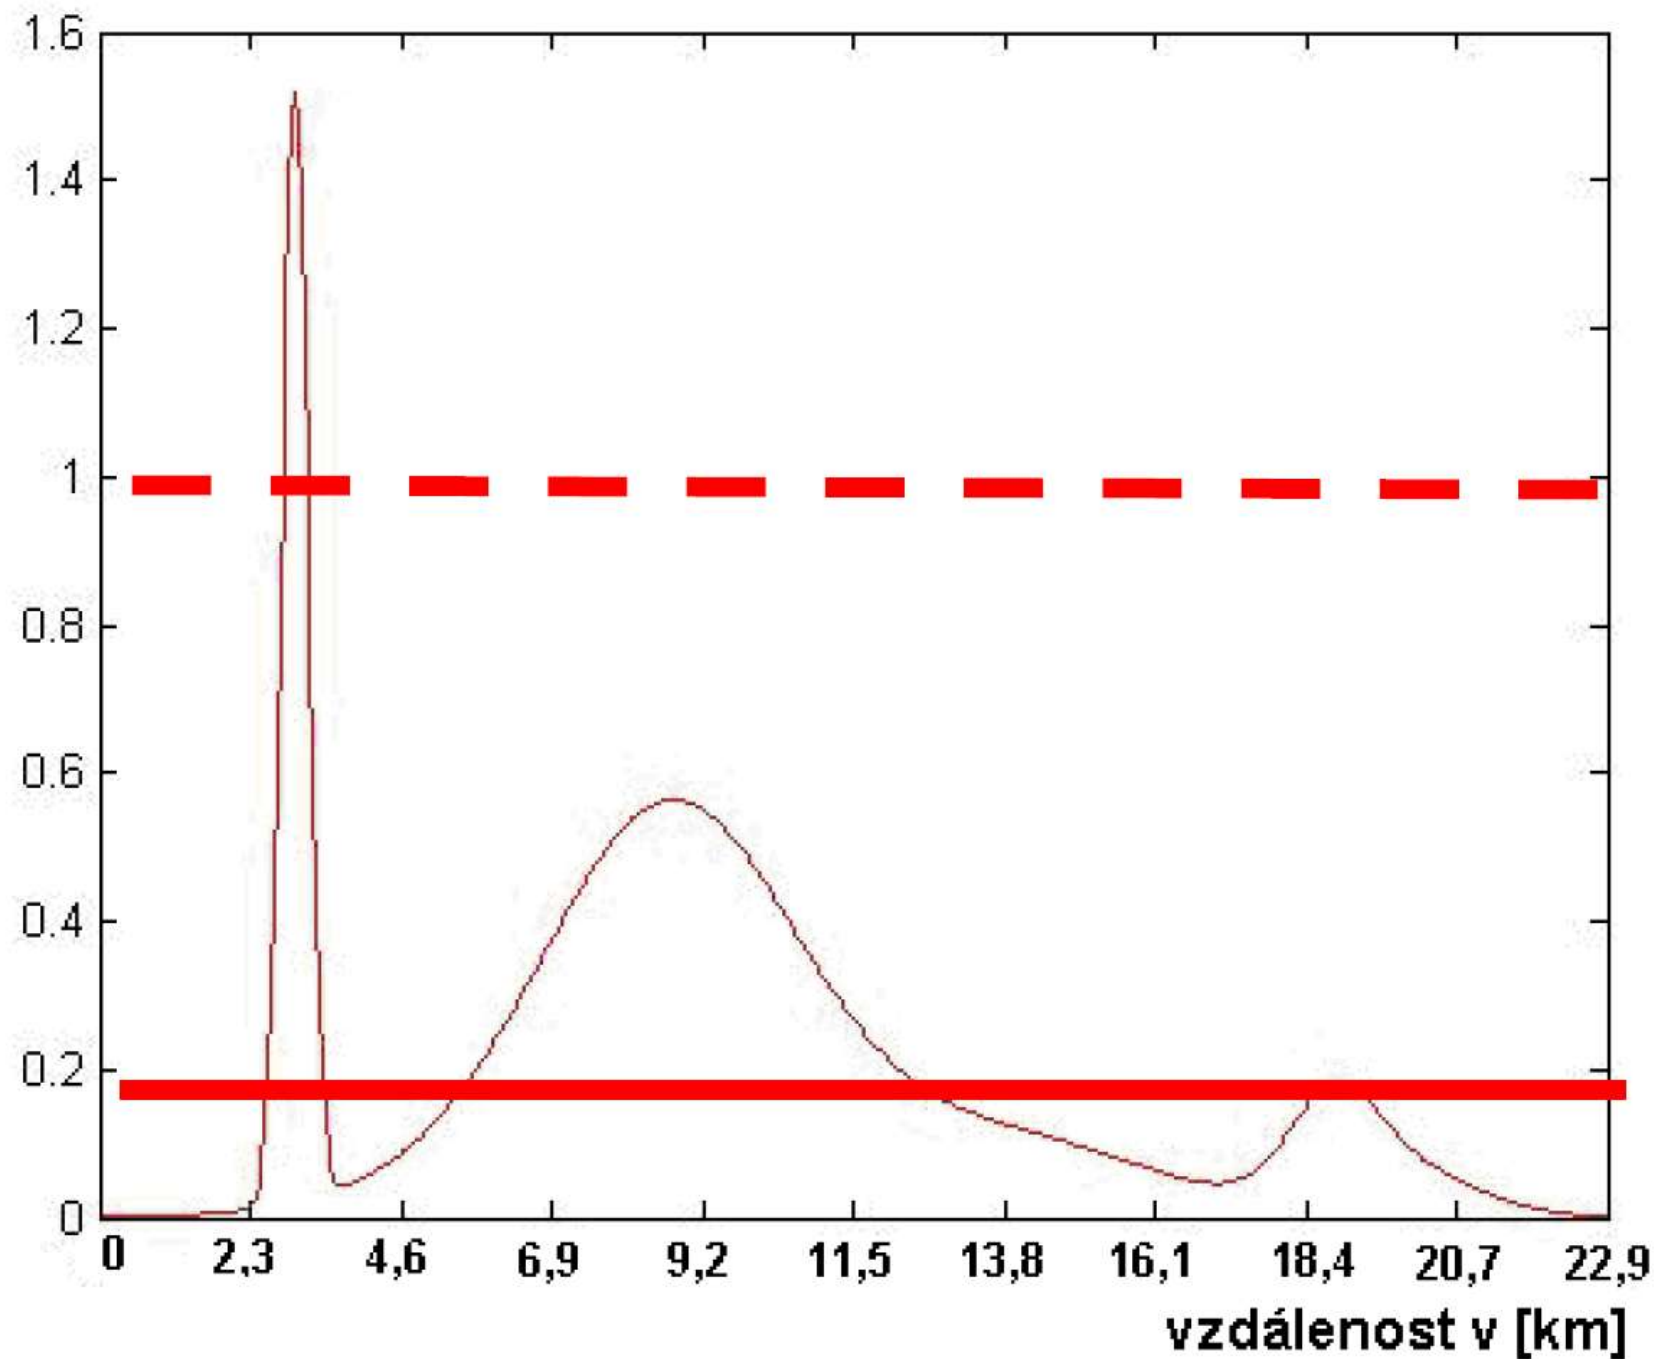


A photograph of a paved road curving through a rural landscape under a cloudy sky. The road is dark asphalt with a white center line and a white edge line. The landscape consists of green fields and some distant buildings. The sky is filled with grey, overcast clouds.

*Na silnici II/330 mezi obcemi Sadská
a Zvěřinek (podle tab. barev – žluté řešení).*



V Nymburce na průtahu II/330 je široký silniční průtah intravilánem, který představuje liniový problém (podle tab. barev – červené řešení).

schema křižovatky I/38 x
II/330

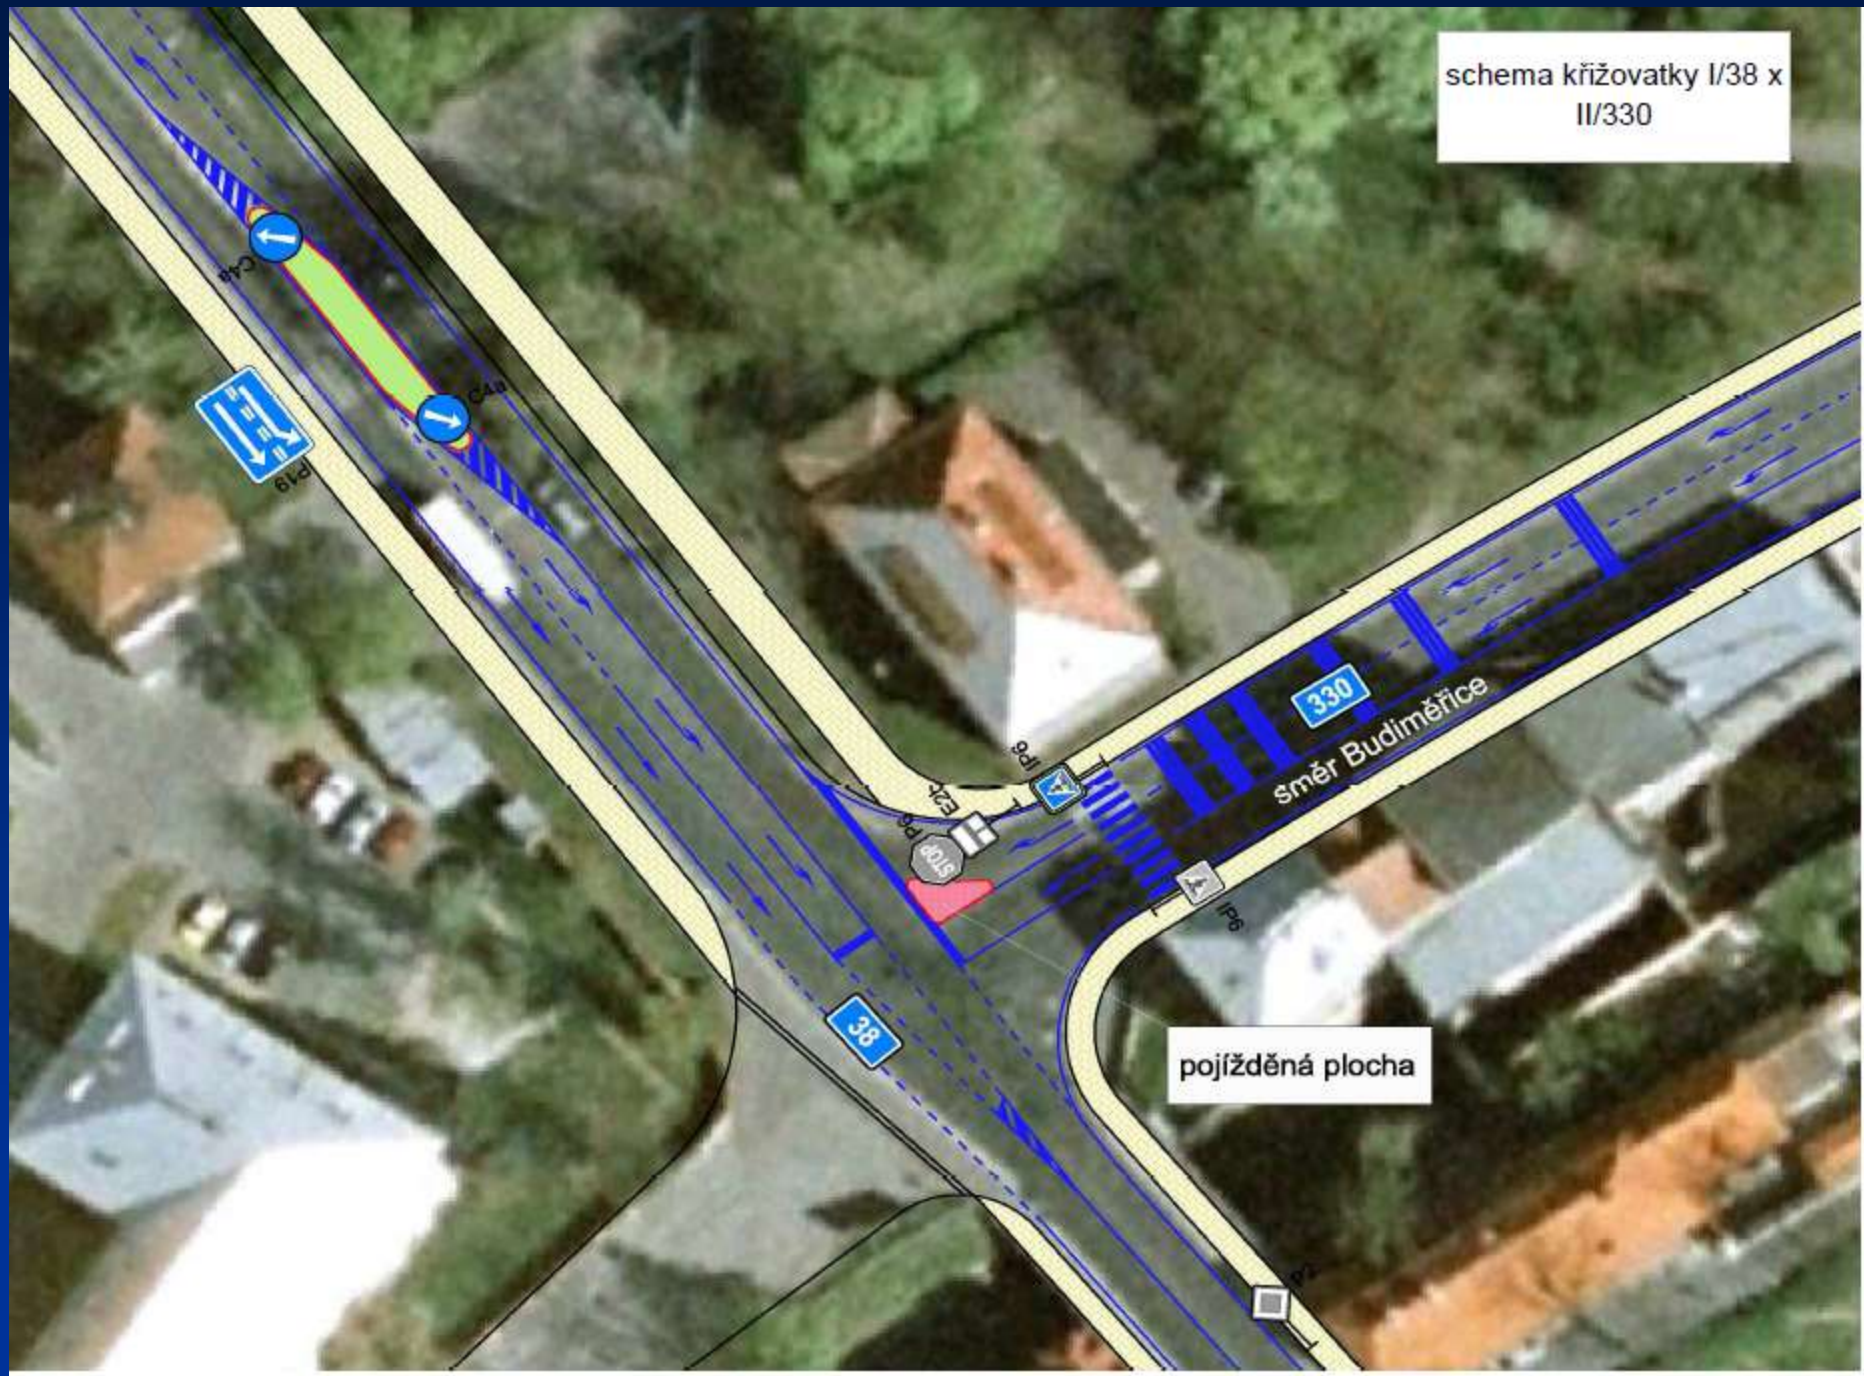

pojížděná plocha



*Liniově problematický úsek nedaleko obce Netřebice.
V tomto konkrétním případě by bylo nutné
zvýraznit stromy nátěrem nebo ochránit zeleň
svodidly (podle tab. barev – žluté řešení)*

Inspektoři by se měli soustředit u železničních přejezdů především na:

- **dopravní značení** (souhlasí-li s typem přejezdu; pokud je přejezd umístěn ve směrovém oblouku – dopravní značení musí být umístěno na obou stranách silnice),
- **viditelnost a dostatečná** rozpoznatelnost přejezdu (zda je přejezd vhodně vybaven prvky pasivní bezpečnosti, zda – li odpovídá dopravnímu zatížení, viditelnost signalizačního značení),
- **rozhledové poměry** (zakrytí dopravním značením, zelení apod.).



POZOR VLAK

Číslo přejezdu	Železniční trať	Popis	
XXXX	172	Zadní Třebaň – Lochovice (OSOV)	
<ul style="list-style-type: none"> ■ složité řešení ■ administrativa KRAJ ■ jednoduché řešení 	Silnice číslo	II/xxx	
ANALÝZA			
FOTODOKUMENTACE			
<i>Foto: pohled směr XXX</i>		<i>Foto: pohled směr XXX</i>	
POPIS			
NÁVRH ŘEŠENÍ			

Počet zaznamenaných nehod na přejezdu

Situace širších vztahů + příslušná SUS

Číslo přejezdu, Číslo tratě, popis tratě

Číslo silnice

Legenda k barevným dispozicím formuláře:

červená – složité řešení žádající aktivní přístup zainteresovaných stran zlepšení může nastat po velmi jednoduchých úpravách
žlutá – složitější administrativa, ale dostupné řešení
zelená - zlepšení může nastat po velmi jednoduchých úpravách

Popis problematické lokality, odpovědi na otázky

Na zkoumaných místech je pořízena podrobná fotodokumentace

Popis navrhovaných úprav problematické lokality, Situační schéma, skica řešené lokality

Zjištěná rizika z bezpečnostních inspekcí na železničních přejezdech

- nedostatečné rozhledové poměry



POZOR VLAK

Zjištěná rizika z průzkumů

- závady na dopravním značení



2451 - Vrapice



588 - Osov

POZOR VLAK



546 - Dom. Paseky

Zjištěná rizika z průzkumů

- nenápadnost přejezdu



5911 - Chotouchov



POZOR VLAK

Zjištěná rizika z průzkumů

- rozptylování řidiče, snížení pozornosti a ostražitosti



3022 - Lhotka

Zjištěná rizika obecně

- oslnění sluncem,
fantomický efekt



546 – Dom. Paseky



Zjištěná rizika z průzkumů

- polovičitost realizovaných opatření





OSO V – „před“



OSO V – „po“



P5909 Kořenice (silnice č. III/12544)



VLAK

STOP

60

12544-1

***Děkuji za
pozornost !***



kocourek@fd.cvut.cz